

Démolition d'une villa et de ses annexes

Chemin de Bochat 17
1094 Paudex



Coordonnée du bâtiment

Parcelle N° : 219

ECA N°: 305a/ 305b/ 305c/ 306/ 307

GPS : 2'541'373/1'151'027

Type de rapport diagnostic
des polluants de construction

« Avant travaux »

Selon le cahier des charges ASCA 1.5

N° de dossier 2410-9122

Version du rapport : 1.0

FAGES



Sommaire

1	Identification du rapport	3
2	Remarques générales, conditions de réalisation et étendue du diagnostic	4
3	Conclusions du rapport	4
4	Situation potentiellement dangereuse pour les occupants.....	6
5	Réserves.....	6
6	Liste des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	7
7	Fiche d'identification des matériaux ou éléments contenant de l'amiante et mesures d'assainissement	10
8	Plan d'action et démarches nécessaires à l'assainissement	11
9	Annexe 1 : plans	12
10	Annexe 2 : résultats de laboratoire	16

1 Identification du rapport

DIAGNOSTIC DES POLLUANTS DE CONSTRUCTION

N° d'identification	2410-9122
Type de diagnostic	« Avant Travaux »
Diagnostiqueur	Helena Schmalz
Bureau d'ingénieurs	Bâti-Conseils Sàrl Route de la Chocolatière 27 1026 Echandens
Laboratoire d'analyses	Analysis Lab SA Eckweg 8a 2504 Biel/Bienne
Date du rapport	27.11.2024
Type de rapport	Selon cahier des charges ASCA 1.5
Mandant	Atelier Zéro2 SA Avenue du Théâtre 14 1005 Lausanne
Propriétaire du bâtiment	Senzi SA
Nombre total de pages y compris les annexes	20

2 Remarques générales, conditions de réalisation et étendue du diagnostic

Visite préalable

La visite préalable a été effectuée le	25 novembre 2024
Accompagnateur	--

Diagnostic

Le diagnostic a été effectué le	25 novembre 2024
Accompagnateur	Rui Mendes

Rapport de visite

Lors de notre visite, la villa est inhabitée et ses annexes hors fonction.

De plus, les éléments non accessibles susceptibles de contenir de l'amiante et d'être touchés par les travaux, tels que les dessous de baignoire, les éléments sous chape, les gaines techniques, les châssis de construction ainsi que les masses d'égalisation entre les cadres de menuiserie et la maçonnerie et les caissons de stores doivent être considérés comme amiantés par défaut jusqu'à preuve du contraire.

Etendue du diagnostic

Le diagnostic réalisé est de type « AVANT TRAVAUX ».

Le diagnostic se porte sur l'ensemble de la villa ainsi que sur l'ensemble des annexes de la :
Parcelle N°: 219
Chemin de Bochat 17
1094 Paudex

Nous vous rendons attentif sur le fait que le rapport est établi selon l'état de la technique du jour et que celle-ci peut évoluer dans le temps.

3 Conclusions du rapport

Il a été repéré **0** élément **contenant de l'amiante**.

En cas d'assainissement de ces matériaux ceux-ci devront être effectués par une entreprise spécialisée.

Le fibrociment peut être démonté dans les règles de l'art par des professionnels qui ont suivi un cours de sensibilisation à l'amiante.

Le MP repéré doit être signalé par le donneur d'ordre de manière clairement visible pour toutes les personnes devant intervenir sur ou à proximité du MP.

Liste des matériaux ou installations susceptibles d'être pollués pour lesquels des investigations et des analyses ultérieures doivent être effectuées

Localisation	Description du matériau AMIANTE PAR DEFAULT
Néant	

Liste des matériaux analysés par un laboratoire

Localisation	Description du matériau AMIANTE PAR ANALYSE LABORATOIRE
Néant	

Localisation	Description du matériau NON-AMIANTE PAR ANALYSE LABORATOIRE
Sous-sol WC douche	Colle de carrelage
Sous-sol WC douche	Colle de faïence
Sous-sol Chambre 4	Colle de carrelage
Sous-sol Escaliers+ couloir+ salle de bains+ réduit+ bibliothèque+ tea room	Colle de carrelage
Sous-sol Escaliers+ couloir+ réduit+ bibliothèque+ tea room	Colle de plinthe
Sous-sol Murs	Enduit
Sous-sol Salle de bains	Colle de faïence
Sous-sol Buanderie	Colle de carrelage
Sous-sol Buanderie	Colle de plinthe
Sous-sol Buanderie	Colle de faïence
Sous-sol Chaufferie	Colle de carrelage
Sous-sol Chaufferie	Colle de plinthe
Sous-sol Chaufferie+ réduit, murs	Crépi intérieur
Sous-sol Dressing	Colle de carrelage
Sous-sol Bibliothèque, cheminée	Isolation
Rez-de-chaussée WC, bureau	Colle de carrelage
Rez-de-chaussée WC, bureau	Colle de plinthe
Rez-de-chaussée WC, bureau	Colle de faïence
Rez-de-chaussée Bureau+ hall d'entrée+ couloir+ cuisine+ salle à manger+ séjour+ escaliers	Colle de carrelage
Rez-de-chaussée Bureau+ hall d'entrée+ couloir+ cuisine+ salle à manger+ séjour+ escaliers	Colle de plinthe
Rez-de-chaussée Murs	Enduit
Rez-de-chaussée WC couloir	Colle de carrelage
Rez-de-chaussée WC couloir	Colle de plinthe
Rez-de-chaussée WC couloir	Colle de faïence
Tous étages Fenêtres	Joint
1 ^{er} étage Salle de bains 1	Colle de carrelage
1 ^{er} étage Salle de bains 1	Colle de plinthe
1 ^{er} étage Salle de bains 1	Colle de faïence
1 ^{er} étage Salle de bains 2	Colle de carrelage
1 ^{er} étage Salle de bains 2	Colle de plinthe
1 ^{er} étage Salle de bains 2	Colle de faïence

1 ^{er} étage	Chambre 1+hall + chambre 2+ chambre 3	Colle de parquet
1 ^{er} étage	Murs	Crépi intérieur
1 ^{er} étage	Balcon	Etanchéité
Toiture	Sous couverture	Carton bitumineux
Extérieur	Escalier	Colle de carrelage
Extérieur	Escalier	Colle de plinthe
Extérieur	Dépôt	Colle de carrelage
Extérieur	Dépôt	Colle de plinthe
Extérieur	Dépôt, bas de parois	Isolation
Extérieur	Dépôt, fenêtres	Joint
Extérieur	Terrasse, plan de travail	Colle de granite
Extérieur	Terrasse, sous évier	Plaque isolante
Extérieur	Façades, soubassement	Crépi
Extérieur	Façades, haut	Crépi
Extérieur	Atelier	Colle de carrelage
Extérieur	Atelier	Colle de plinthe
Extérieur	Atelier, bas de parois	Isolation
Extérieur	Atelier, fenêtres	Joint
Toiture	Atelier, sous couverture	Carton bitumineux
Extérieur	Douche	Colle de carrelage
Toiture	Dépôt, sous couverture	Carton bitumineux
Extérieur	Entrée	Revêtement de sol

	Localisation	Description du matériau RIEN A SIGNALER
Sous-sol	Garage	Rien à signaler
Sous-sol	Cave à vin	Rien à signaler
Sous-sol	Saut de loup	Rien à signaler
Sous-sol	Chaudière, chaudière + boiler (2008)	Rien à signaler
Rez-de-chaussée	Terrasse, sol	Rien à signaler
Rez-de-chaussée	Dépôt + atelier, murs	Rien à signaler
Toit	Couverture	Rien à signaler
Toit	Atelier + dépôt, couverture	Rien à signaler

4 Situation potentiellement dangereuse pour les occupants

- Néant

5 Réserves

Liste des locaux et installations n'ayant pu être diagnostiqués :

- Aucun

Les locaux figurant dans cette liste devront faire l'objet d'un diagnostic complémentaire. Ils doivent être considérés comme pouvant contenir des matériaux ou installations contenant de l'amiante. Aucun travail ne pourra être effectué dans ceux-ci avant qu'ils n'aient été diagnostiqués.

6 Liste des matériaux susceptibles de contenir des polluants

Annexe – Tableau des matériaux susceptibles de contenir des polluants

Bâti-Conseils Sarl – Echandens

Dossier N° 2410-9122

Version 1.5

Date : 27 novembre 2024

Etage	Lieu/Local	Description du matériau ou de l'élément et quantité (nb d'éléments, surface, etc.)	Sondage n°	Type matériaux (F/C/FP/FA/SOL/NFA)	Fiche d'identification	Plan/Croquis n°	Prélevé (O/N)	Présence d'amiante (A/N/R)	MCA par défaut/Par analyse (LAB/DEF)	Code grille	Taux de FAR/m³ si VDI	Risque de libération d'amiante (A/B/C)	Evaluation globale du matériau (≤ 1 à ≥4)	Risque pour les occupants (I/II/III)	Prochain contrôle des MCA	Remarques
Sous-sol	WC douche	Colle de carrelage	1	NFA		1	O	N	LAB							
Sous-sol	WC douche	Colle de faïence	2	NFA		1	O	N	LAB							
Sous-sol	Chambre 4	Colle de carrelage	3	NFA		1	O	N	LAB							
Sous-sol	Escaliers+ couloir+ salle de bains+ réduit+ bibliothèque+ tea room	Colle de carrelage	4	NFA		1	O	N	LAB							Composite
Sous-sol	Escaliers+ couloir+ réduit+ bibliothèque+ tea room	Colle de plinthe	5	NFA		1	O	N	LAB							Composite
Sous-sol	Murs	Enduit	6	NFA		1	O	N	LAB							Composite
Sous-sol	Salle de bains	Colle de faïence	7	NFA		1	O	N	LAB							
Sous-sol	Buanderie	Colle de carrelage	8	NFA		1	O	N	LAB							
Sous-sol	Buanderie	Colle de plinthe	9	NFA		1	O	N	LAB							
Sous-sol	Buanderie	Colle de faïence	10	NFA		1	O	N	LAB							
Sous-sol	Chaufferie	Colle de carrelage	11	NFA		1	O	N	LAB							
Sous-sol	Chaufferie	Colle de plinthe	12	NFA		1	O	N	LAB							
Sous-sol	Chaufferie+ réduit, murs	Crépi intérieur	13	NFA		1	O	N	LAB							
Sous-sol	Dressing	Colle de carrelage	14	NFA		1	O	N	LAB							
Sous-sol	Bibliothèque, cheminée	Isolation	15	FA		1	O	N	LAB							
Rez-de-chaussée	WC, bureau	Colle de carrelage	16	NFA		3	O	N	LAB							
Rez-de-chaussée	WC, bureau	Colle de plinthe	17	NFA		3	O	N	LAB							
Rez-de-chaussée	WC, bureau	Colle de faïence	18	NFA		3	O	N	LAB							

Etage	Lieu/Local	Description du matériau ou de l'élément et quantité (nb d'éléments, surface, etc.)	Sondage n°	Type matériaux (F/C/FP/FA/SOL/NFA)	Fiche d'identification	Plan/Croquis n°	Prélevé (O/N)	Présence d'amiante (A/N/R)	MCA par défaut/Par analyse (LAB/DEF)	Code grille	Taux de FAR/m³ si VDI	Risque de libération d'amiante (A/B/C)	Evaluation globale du matériau (≤ 1 à ≥ 4)	Risque pour les occupants (I/II/III)	Prochain contrôle des MCA	Remarques
Rez-de-chaussée	Bureau+ hall d'entrée+ couloir+ cuisine+ salle à manger+ séjour+ escaliers	Colle de carrelage	19	NFA		3	O	N	LAB							Composite
Rez-de-chaussée	Bureau+ hall d'entrée+ couloir+ cuisine+ salle à manger+ séjour+ escaliers	Colle de plinthe	20	NFA		3	O	N	LAB							Composite
Rez-de-chaussée	Murs	Enduit	21	NFA		3	O	N	LAB							Composite
Rez-de-chaussée	WC couloir	Colle de carrelage	22	NFA		3	O	N	LAB							
Rez-de-chaussée	WC couloir	Colle de plinthe	23	NFA		3	O	N	LAB							
Rez-de-chaussée	WC couloir	Colle de faïence	24	NFA		3	O	N	LAB							
Tous étages	Fenêtres	Joints	25	NFA		1/3/4	O	N	LAB							
1 ^{er} étage	Salle de bains 1	Colle de carrelage	26	NFA		4	O	N	LAB							
1 ^{er} étage	Salle de bains 1	Colle de plinthe	27	NFA		4	O	N	LAB							
1 ^{er} étage	Salle de bains 1	Colle de faïence	28	NFA		4	O	N	LAB							
1 ^{er} étage	Salle de bains 2	Colle de carrelage	29	NFA		4	O	N	LAB							
1 ^{er} étage	Salle de bains 2	Colle de plinthe	30	NFA		4	O	N	LAB							
1 ^{er} étage	Salle de bains 2	Colle de faïence	31	NFA		4	O	N	LAB							
1 ^{er} étage	Chambre 1+hall + chambre 2+ chambre 3	Colle de parquet	32	NFA		4	O	N	LAB							
1 ^{er} étage	Murs	Crépi intérieur	33	NFA		4	O	N	LAB							
1 ^{er} étage	Balcon	Etanchéité	34	NFA		4	O	N	LAB							
Toiture	Sous couverture	Carton bitumineux	35	NFA		4	O	N	LAB							
Extérieur	Escalier	Colle de carrelage	36	NFA		3	O	N	LAB							
Extérieur	Escalier	Colle de plinthe	37	NFA		3	O	N	LAB							
Extérieur	Dépôt	Colle de carrelage	38	NFA		5	O	N	LAB							
Extérieur	Dépôt	Colle de plinthe	39	NFA		5	O	N	LAB							
Extérieur	Dépôt, bas de parois	Isolation	40	NFA		5	O	N	LAB							
Extérieur	Dépôt, fenêtres	Joints	41	NFA		5	O	N	LAB							
Extérieur	Terrasse, plan de travail	Colle de granite	42	NFA		5	O	N	LAB							
Extérieur	Terrasse, sous évier	Plaque isolante	43	NFA		5	O	N	LAB							
Extérieur	Façades, soubassement	Crépi	44	NFA		3	O	N	LAB							Composite
Extérieur	Façades, haut	Crépi	45	NFA		3	O	N	LAB							Composite

Etage	Lieu/Local	Description du matériau ou de l'élément et quantité (nb d'éléments, surface, etc.)	Sondage n°	Type matériaux (F/C/FP/FA/SOL/NFA)	Fiche d'identification	Plan/Croquis n°	Prélevé (O/N)	Présence d'amiante (A/N/R)	MCA par défaut/Par analyse (LAB/DEF)	Code grille	Taux de FAR/m³ si VDI	Risque de libération d'amiante (A/B/C)	Evaluation globale du matériau (≤ 1 à ≥ 4)	Risque pour les occupants (I/II/III)	Prochain contrôle des MCA	Remarques
Extérieur	Atelier	Colle de carrelage	46	NFA		5	O	N	LAB							
Extérieur	Atelier	Colle de plinthe	47	NFA		5	O	N	LAB							
Extérieur	Atelier, bas de parois	Isolation	48	NFA		5	O	N	LAB							
Extérieur	Atelier, fenêtres	Joints	49	NFA		5	O	N	LAB							
Toiture	Atelier, sous couverture	Carton bitumineux	50	NFA		6	O	N	LAB							
Extérieur	Douche	Colle de carrelage	51	NFA		5	O	N	LAB							
Toiture	Dépôt, sous couverture	Carton bitumineux	52	NFA		6	O	N	LAB							
Extérieur	Entrée	Revêtement de sol	53	NFA		3	O	N	LAB							
Sous-sol	Garage	Rien à signaler	54	RAS		2										
Sous-sol	Cave à vin	Rien à signaler	55	RAS		2										
Sous-sol	Saut de loup	Rien à signaler	56	RAS		2										
Sous-sol	Chaufferie, chaudière + boiler (2008)	Rien à signaler	57	RAS		2										
Rez-de-chaussée	Terrasse, sol	Rien à signaler	58	RAS		5										
Rez-de-chaussée	Dépôt + atelier, murs	Rien à signaler	59	RAS		5										
Toit	Couverture	Rien à signaler	60	RAS		6										
Toit	Atelier + dépôt, couverture	Rien à signaler	61	RAS		6										

Légende :

Type de matériaux : **F** : Flocage **FA** : Matériaux faiblement aggloméré **NFA** : Autre matériau aggloméré
 Présence d'amiante : **A** : Contient de l'amiante **N** : Ne contient pas d'amiante **R** : Amiante retiré **RAS** : Rien à signaler

7 Fiche d'identification des matériaux ou éléments contenant de l'amiante et mesures d'assainissement

Fiche d'identification

Matériaux fortement agglomérés :

Localisation	Bâtiment, Etage, Local		NEANT
	Référence échantillon	2410-9122/	
Elément	Elément et description		
	Quantité approximative		
	Plan/Croquis		
	Prélevé (O/N)		
Amiante	OUI		
	NON		
	MCA par défaut		
	MCA par analyse		
	Date prochaine évaluation		
Elimination des déchets	Décharge de type B		
	Décharge de type E		

Evaluation du matériau, risque de libération d'amiante :

Risque de libération d'amiante			
Utilisation	Emplacement du matériau contenant de l'amiante		
	Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné
Régulière, par des enfants, adolescents, sportifs	A	A	B
Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C
Occasionnelle ou rare	B	C	C

Evaluation matériau		
Teneur en amiante et degré d'agglomération	Faiblement aggloméré (FA)	
	Fortement aggloméré / Non faiblement aggloméré (NFA)	
Etat de la surface du matériau	Défectueux, abîmé, inconnu	
	Intact, non endommagé	
	Vitrifié, confiné	
Influences extérieures	Vibration, flux d'air, changement de température, usure mécanique	
	Aucune influence extérieure	
Evaluation globale du matériau		

		Risque de libération d'amiante		
		A	B	C
Evaluation matériau	≤1	III	III	III
	2	II	II	III
	3	I	II	II
	≥4	I	I	I

I Ordonner l'assainissement.

- Lancer immédiatement les travaux d'assainissement;
- Prendre évent. des mesures temporaires ou d'urgence;
- Effectuer évent. des mesures de qualité de l'air.

II Recommander des mesures d'assainissement.

- Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans;
- Effectuer évent. des mesures de qualité de l'air.

III Prendre note de la nécessité d'un assainissement.

- Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux;
- Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.

8 Plan d'action et démarches nécessaires à l'assainissement

Localisation	Identification du matériau	Date limite des travaux d'assainissement	Date limite de réévaluation du risque
Néant			

Le présent rapport a été rédigé selon le cahier des charges 1.5 du 14 février 2022.

Si celui-ci sera déposé à la commune pour une demande de permis de construire, l'écart entre sa date d'établissement et la demande même ne doit pas être supérieure à un an. Le cas échéant, le mandant doit préciser, à l'aide d'une annexe, que le rapport de diagnostic correspond à la situation dans le bâtiment lors de la demande de permis de construire.

Il est à noter que les quantités approximatives stipulées sur les fiches d'identification sous le point 7 sont indicatives et doivent faire l'objet d'un contrôle minutieux avant tout travail de désamiantage.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour vous rédiger une offre permettant d'organiser et contrôler au mieux le désamiantage de votre maison.

Echandens, le 27 novembre 2024

Bâti-Conseils Sàrl




Eric Schmalz – Expert




Dragan Pavkovic – Expert certifié FACH

9 Annexe 1 : plans


Démolition d'un bâtiment et de ses annexes – Sous-sol

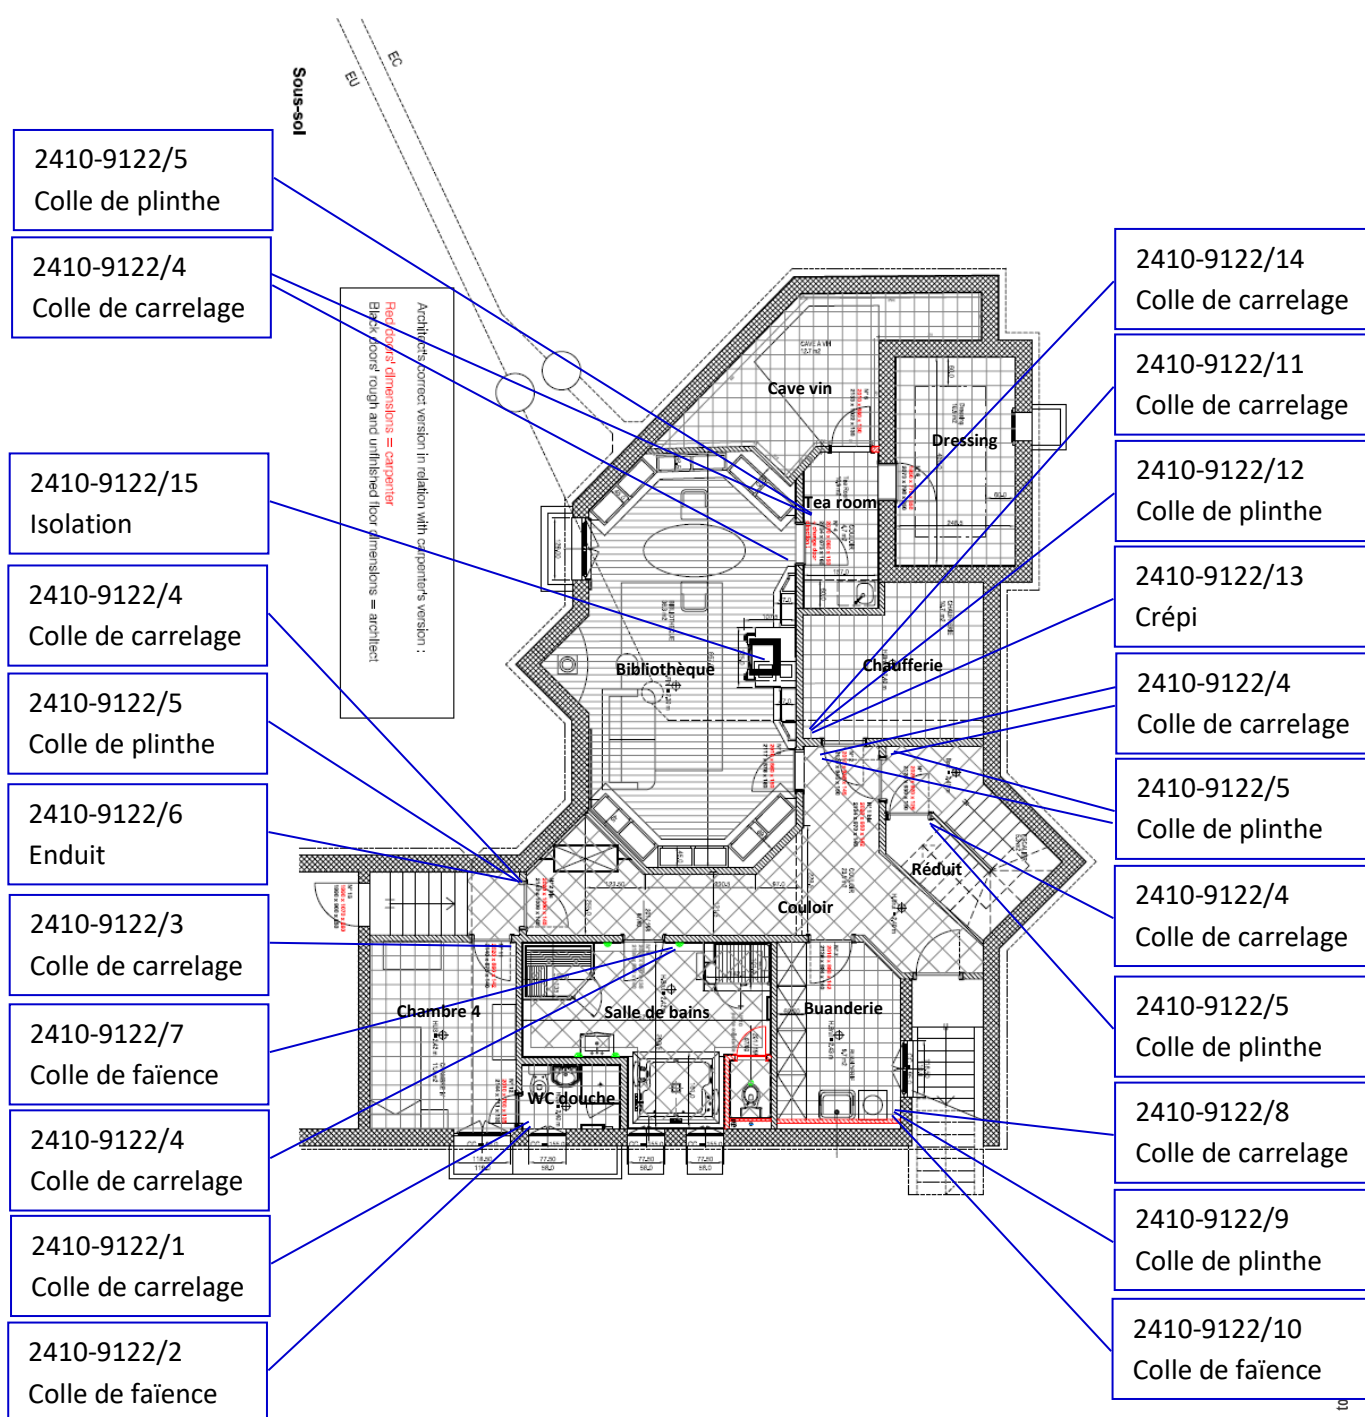


Démolition d'un bâtiment et de ses annexes – Sous-sol – Rien à signaler

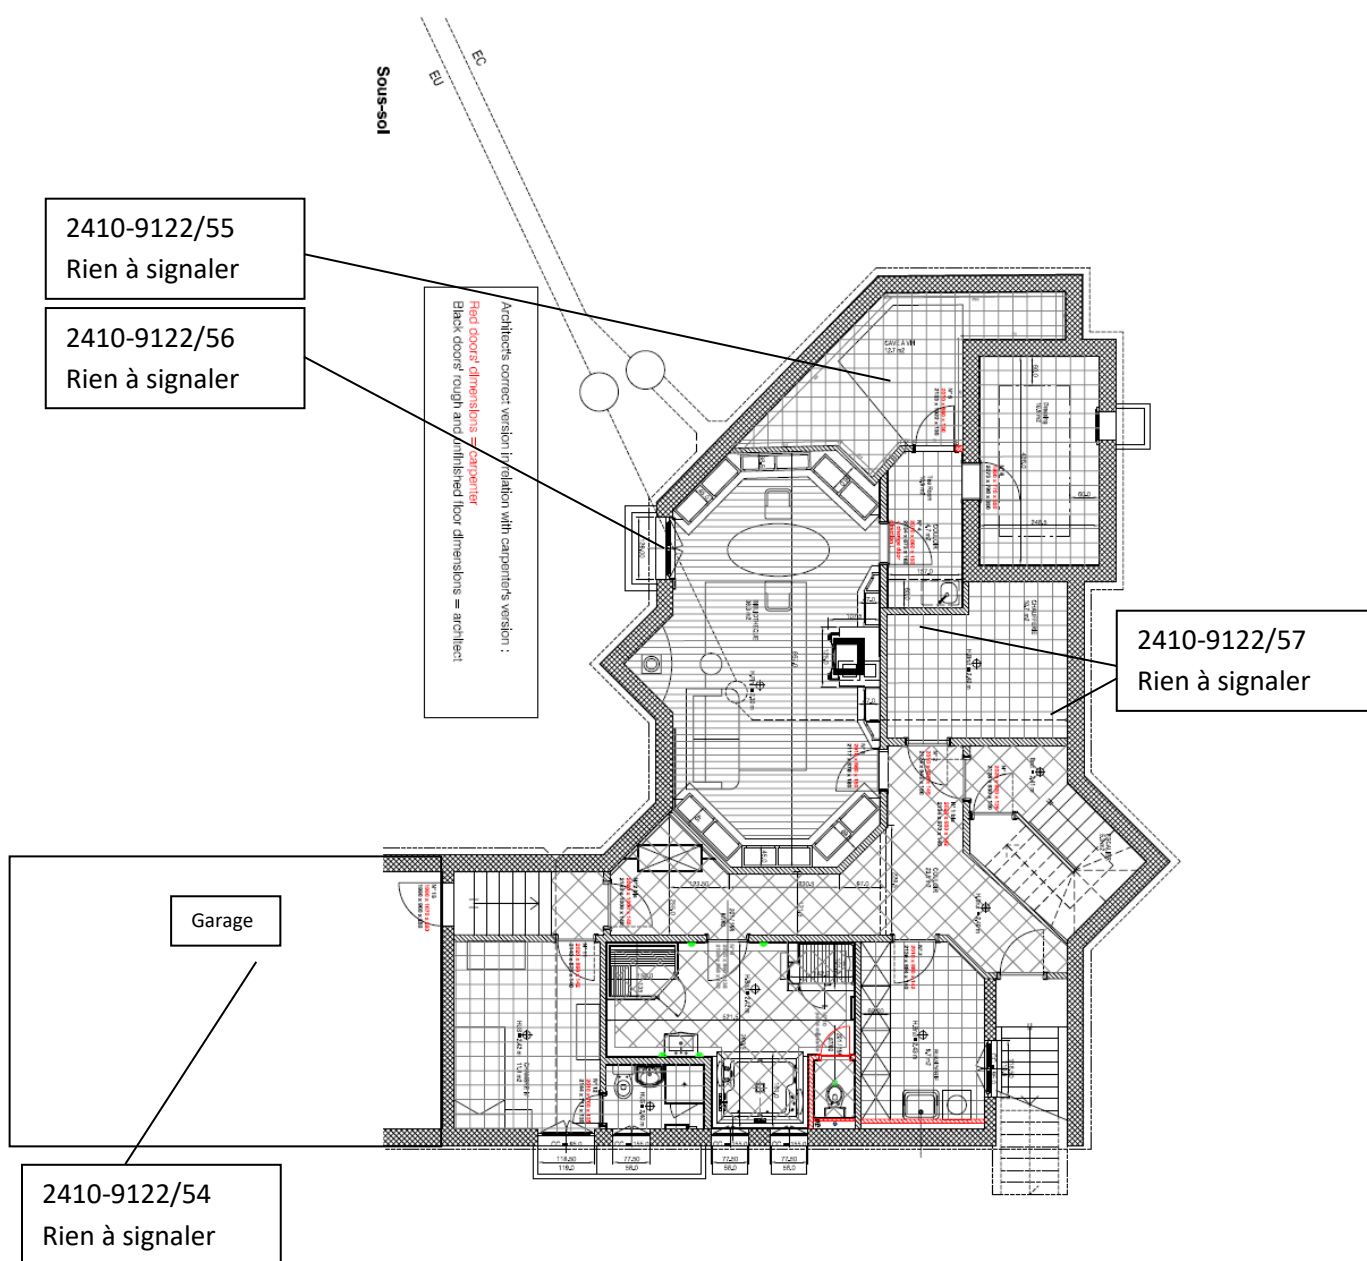


Démolition d'un bâtiment et de ses annexes – Rez-de-chaussée

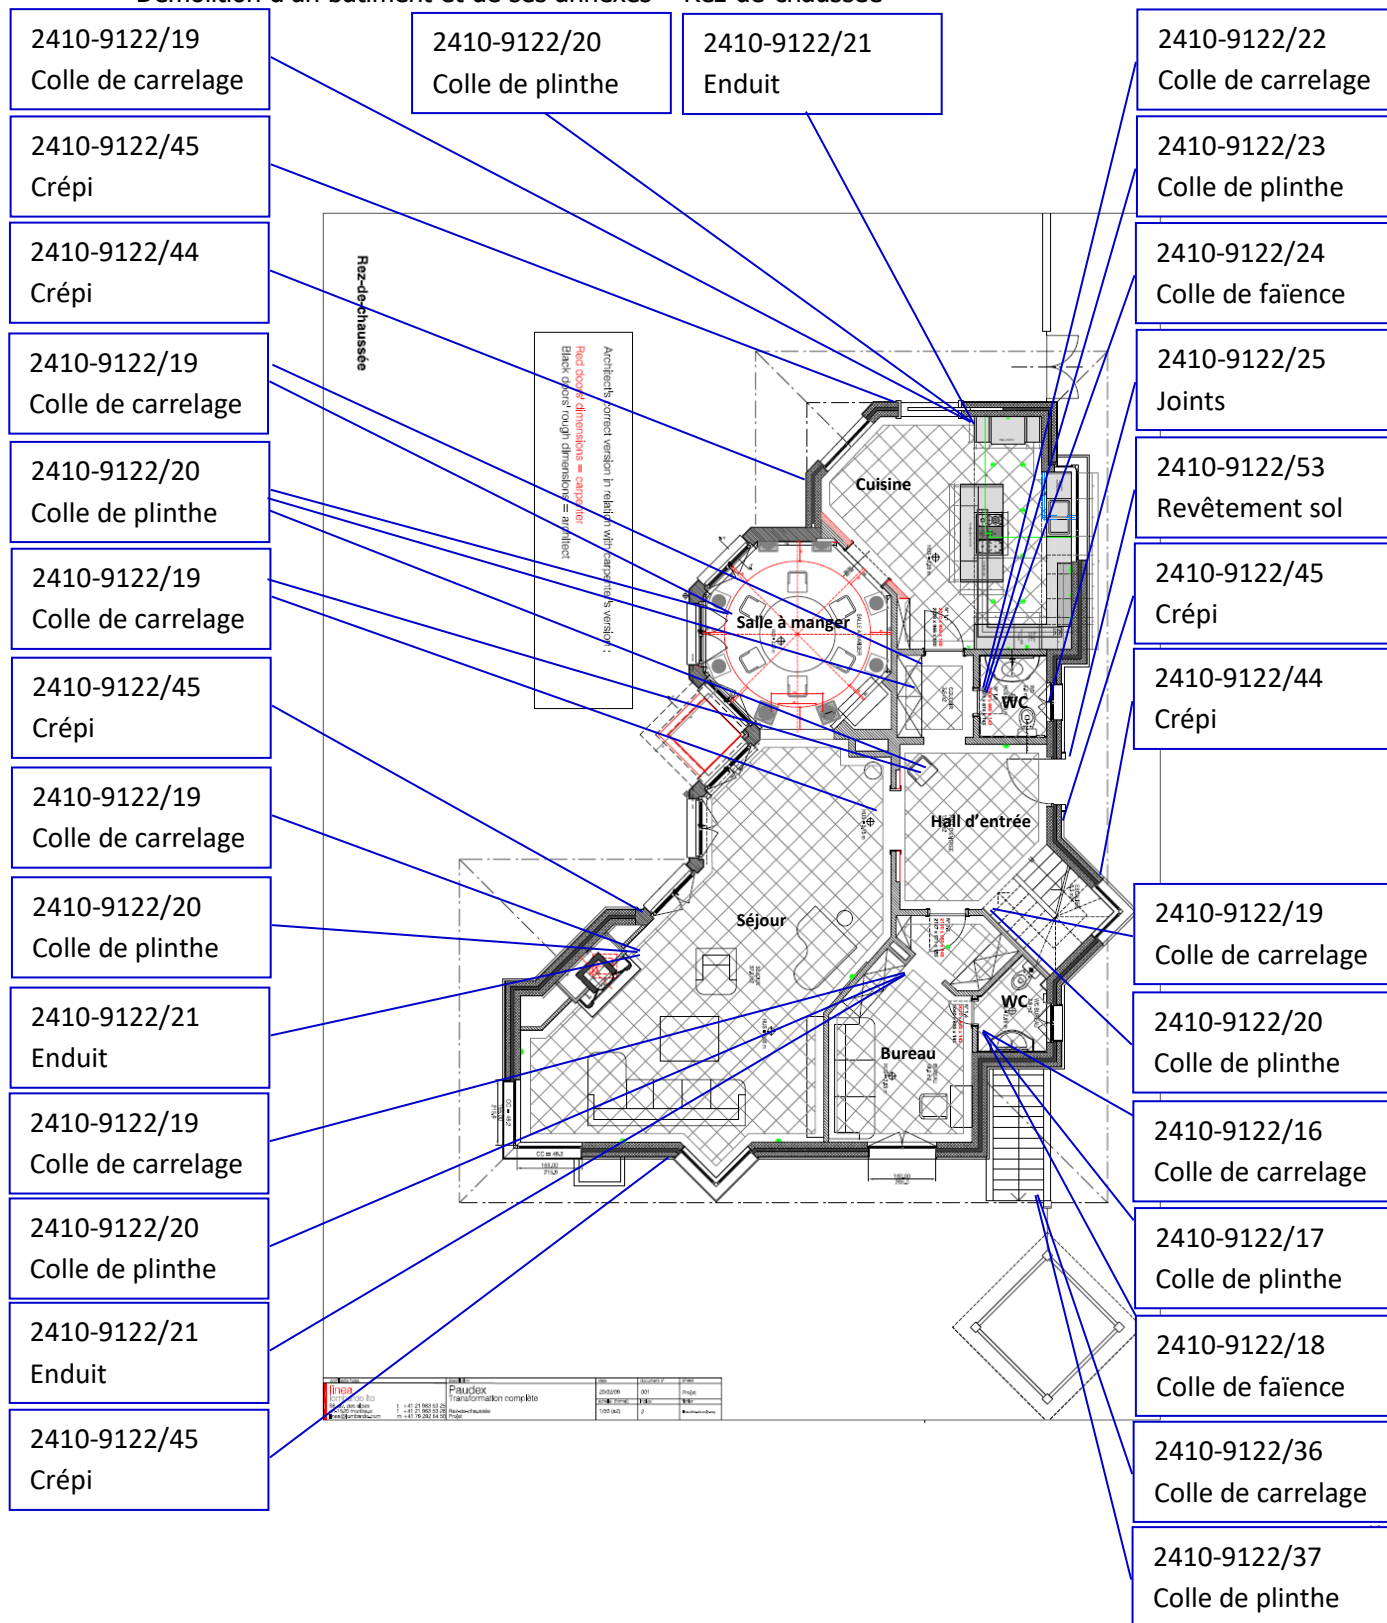


Démolition d'un bâtiment et de ses annexes – 1^{er} étage

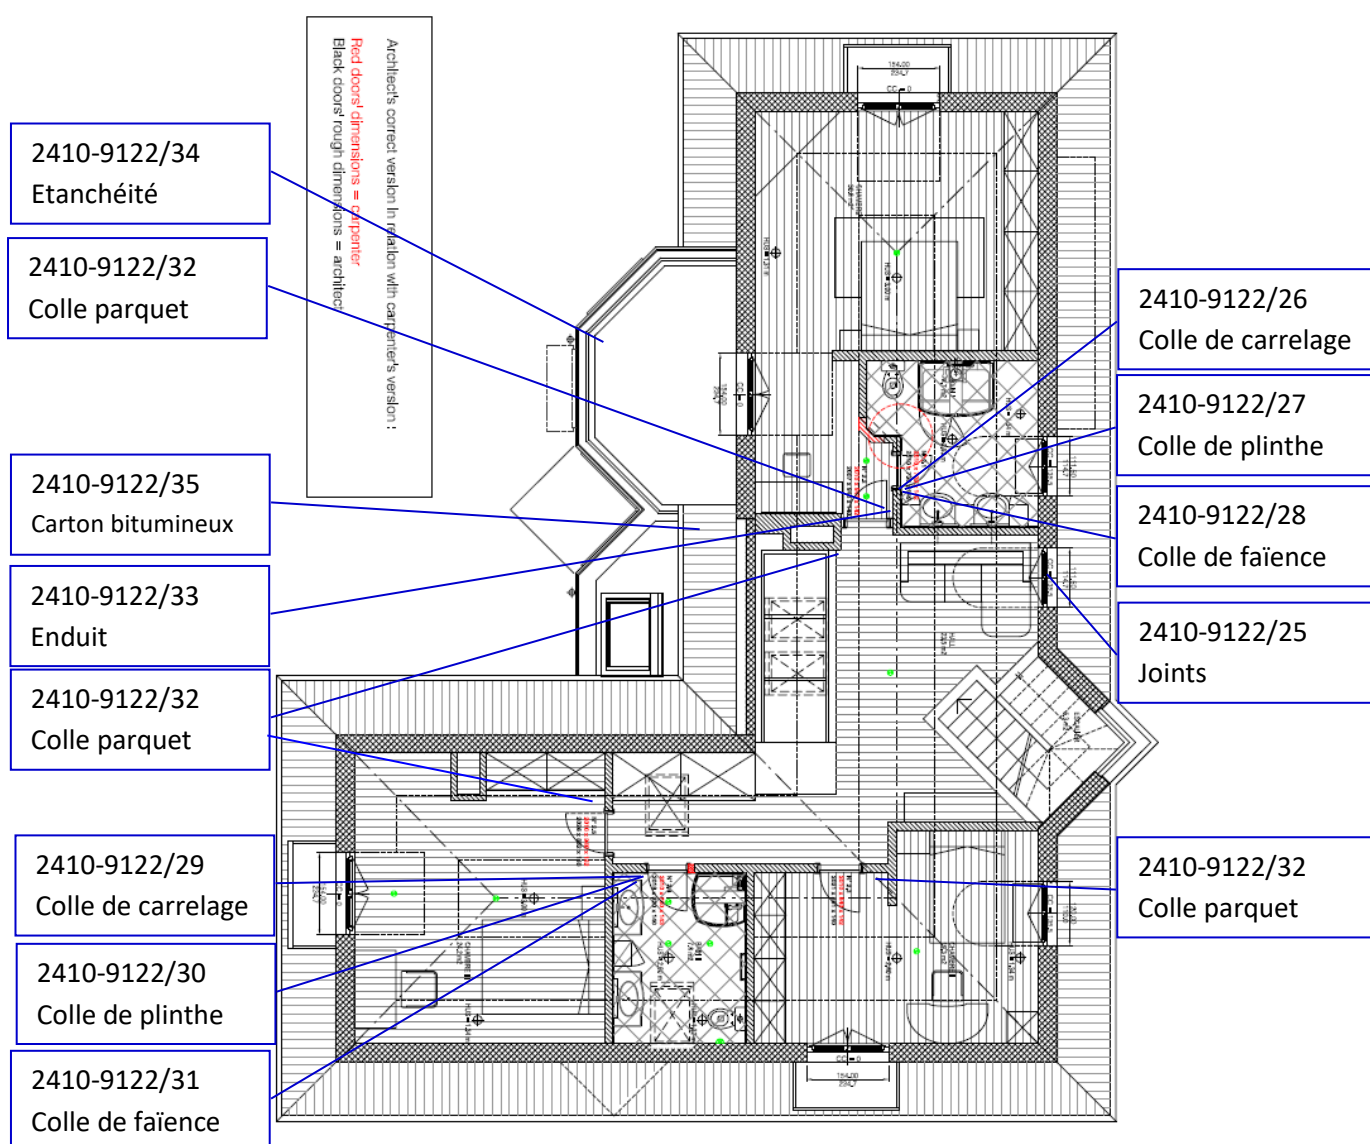

Démolition d'un bâtiment et de ses annexes – Extérieur + dépôt + Rien à signaler

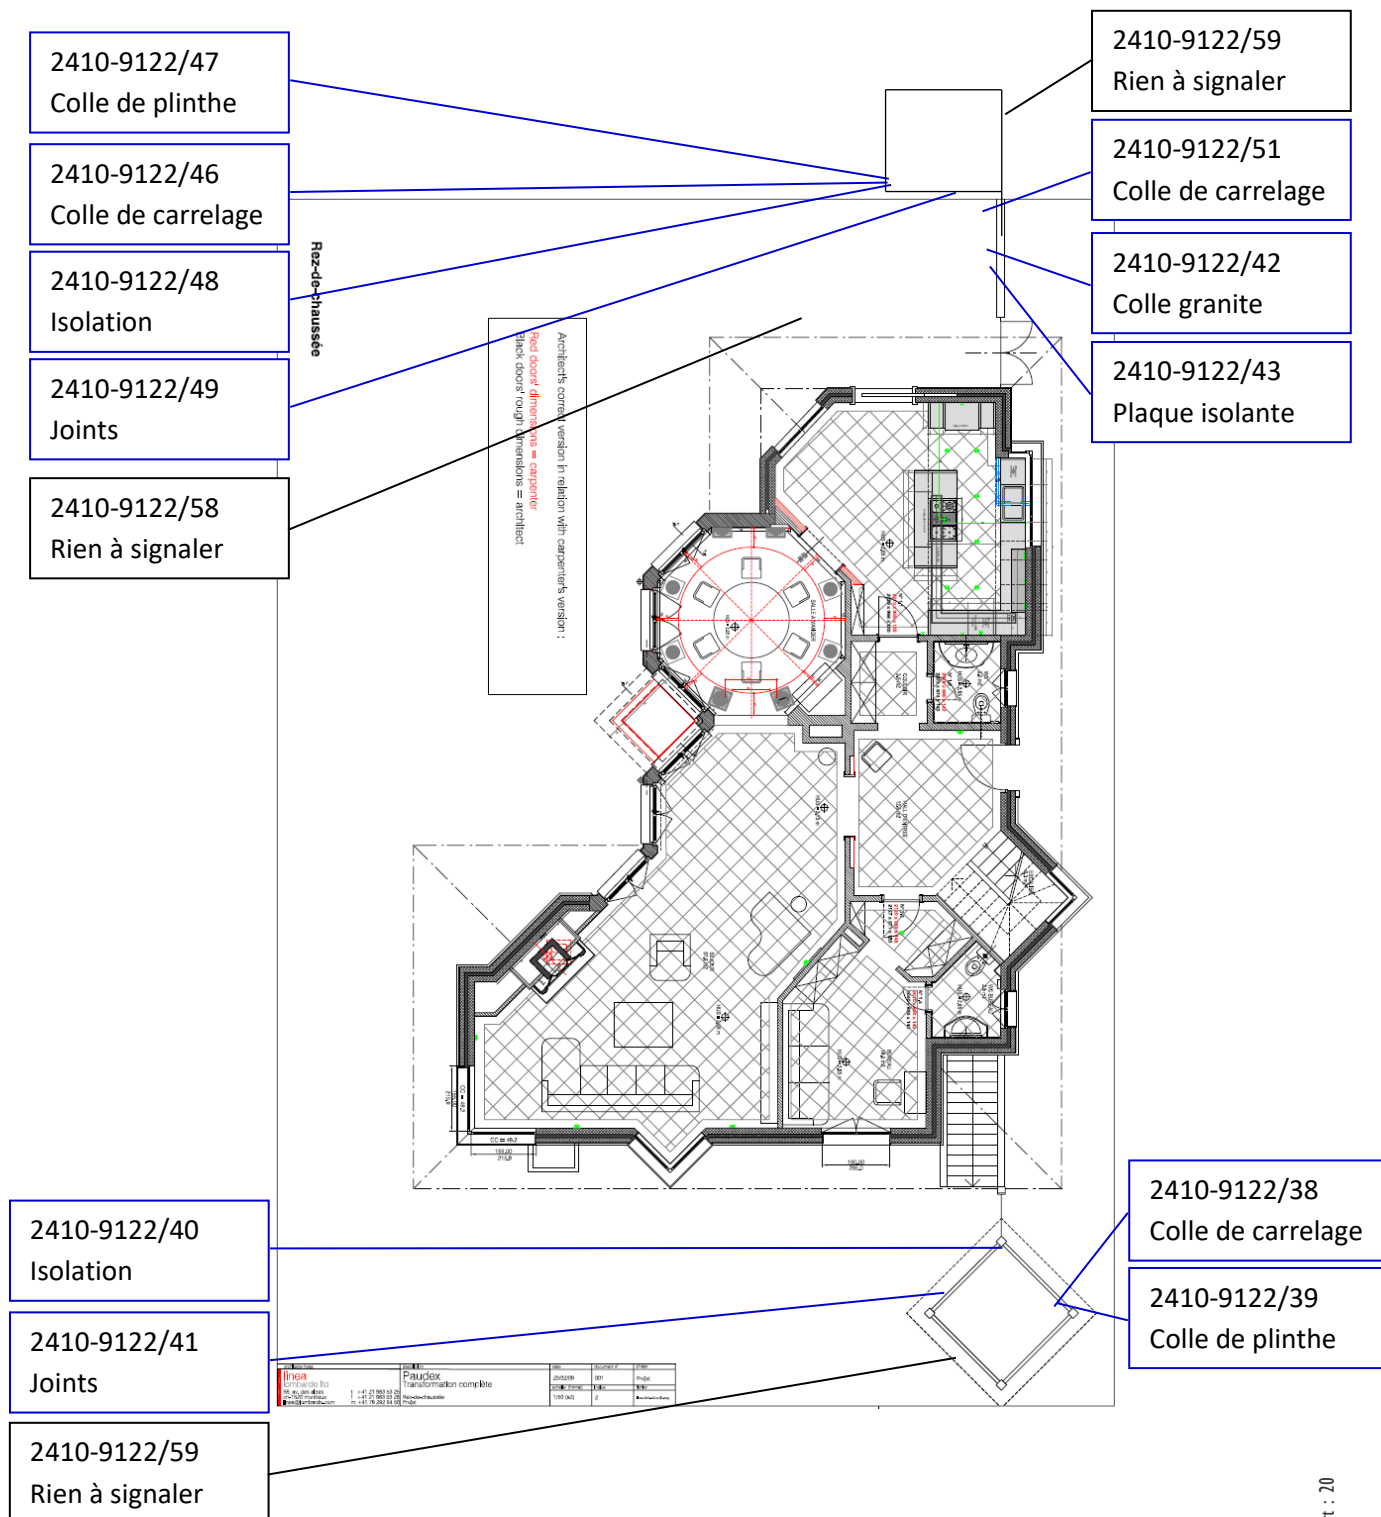

Démolition d'un bâtiment et de ses annexes – Toiture + Rien à signaler

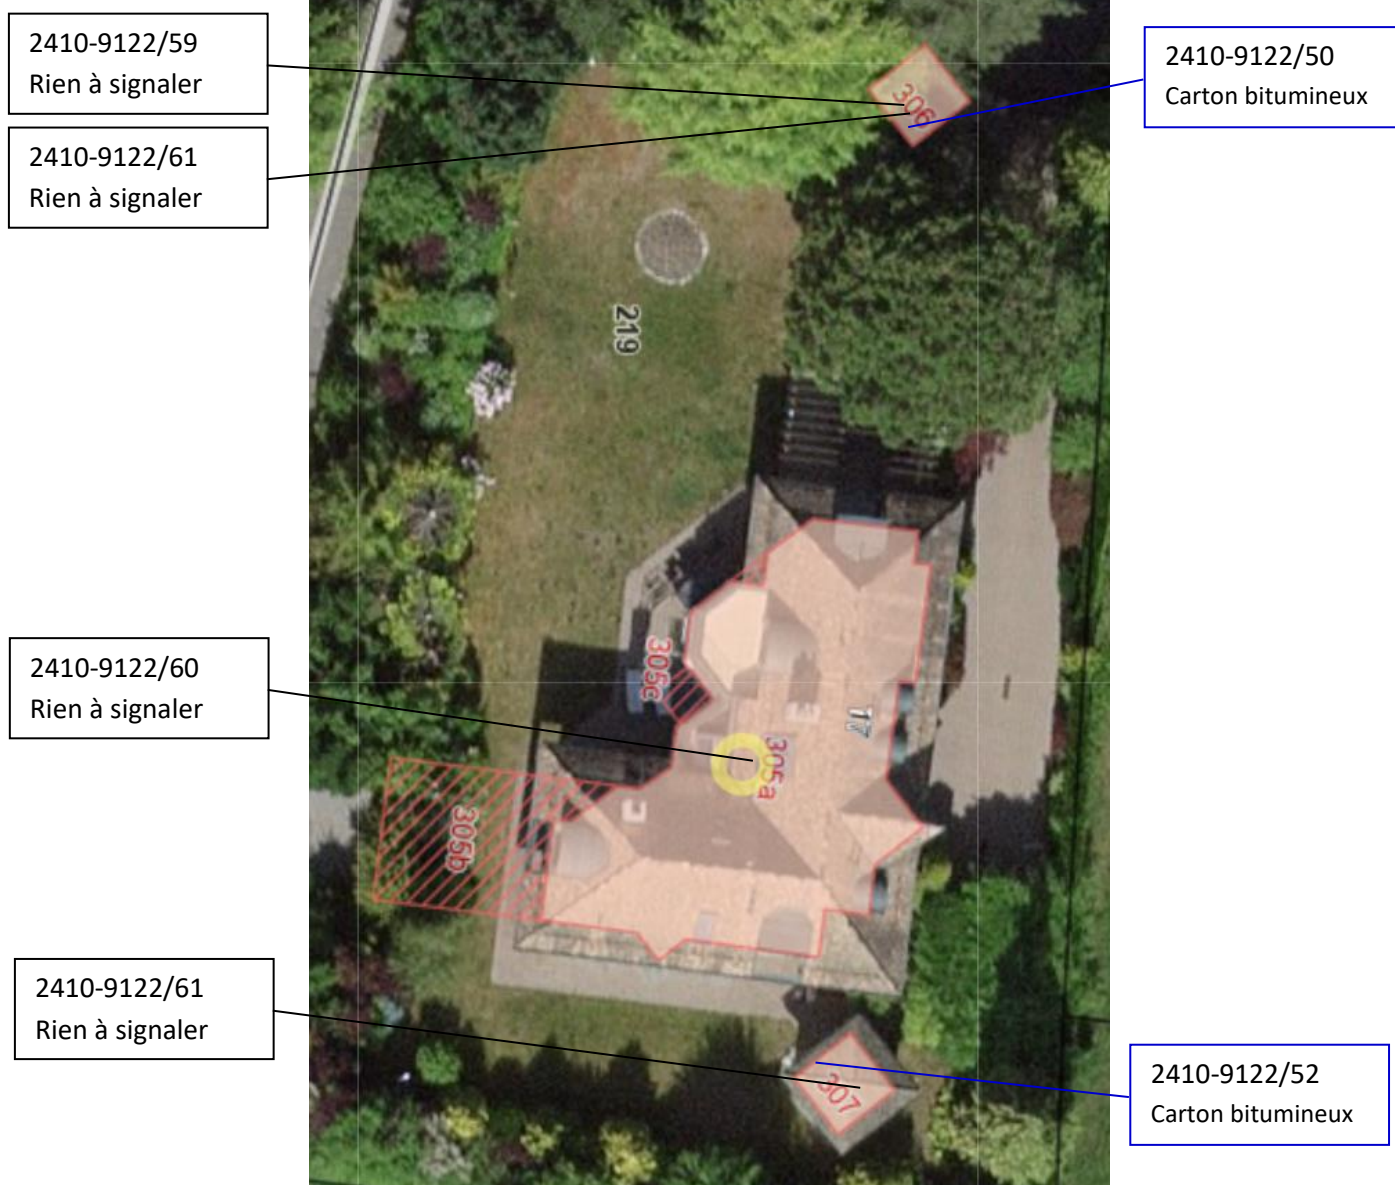

10 Annexe 2 : résultats de laboratoire

analysis

N° commande:

FKV-556

Date & lieu d'analyse:

27.11.2024

Biel-Bienne

A L'ATTENTION DE →

Bâti-conseils Sàrl

Schmalz Eric

Route de la Chocolatière 27

1026 Echandens

RAPPORT D'ESSAI →

Analyse d'amiante dans les matériaux

RÉFÉRENCE →

2410-9122

DATE DE RÉCEPTION: →

26.11.2024

MÉTHODE →

Les analyses d'amiante dans les matériaux selon la norme ISO 22262-1 par microscopie électronique à balayage avec préparation de l'échantillon optimisée, couverte par le domaine d'accréditation ISO/CEI 17025 (STS 0670) ont donné les résultats suivants :

ÉCHANTILLONS →

1 / colle de carrelage

• Amiante non décelé

2 / colle de faïence

• Amiante non décelé

3 / colle de carrelage

• Amiante non décelé

4 / colle de carrelage

• Amiante non décelé

5 / colle de plinthe

• Amiante non décelé

6 / enduit

• Amiante non décelé

7 / colle de faïence

• Amiante non décelé

8 / colle de carrelage

• Amiante non décelé

9 / colle de plinthe

• Amiante non décelé

10 / colle de faïence

• Amiante non décelé

11 / colle de carrelage

• Amiante non décelé

12 / colle de plinthe

• Amiante non décelé

13 / crépi intérieur

• Amiante non décelé

14 / colle de carrelage

• Amiante non décelé

15 / isolation

• Amiante non décelé

16 / colle de carrelage

• Amiante non décelé

17 / colle de plinthe

• Amiante non décelé



Analysis Lab SA | Eckweg 8a | 2504 Biel/Bienne (CH)

+ 41 (0) 32 545 51 67 | info@analysislab.ch | www.analysislab.ch

1 / 3

analysis

N° commande: FKV-556
Date & lieu d'analyse: 27.11.2024 | Biel-Bienne

18 / colle de faïence
• Amiante non décelé

19 / colle de carrelage
• Amiante non décelé

20 / colle de plinthe
• Amiante non décelé

21 / enduit
• Amiante non décelé

22 / colle de carrelage
• Amiante non décelé

23 / colle de plinthe
• Amiante non décelé

24 / colle de faïence
• Amiante non décelé

25 / joints
• Amiante non décelé

26 / colle de carrelage
• Amiante non décelé

27 / colle de plinthe
• Amiante non décelé

28 / colle de faïence
• Amiante non décelé

29 / colle de carrelage
• Amiante non décelé

30 / colle de plinthe
• Amiante non décelé

31 / colle de faïence
• Amiante non décelé

32 / colle de parquet
• Amiante non décelé

33 / enduit
• Amiante non décelé

34 / étanchéité
• Amiante non décelé

35 / carton bitumineux
• Amiante non décelé

36 / colle de carrelage
• Amiante non décelé

37 / colle de plinthe
• Amiante non décelé

38 / colle de carrelage
• Amiante non décelé

39 / colle de plinthe
• Amiante non décelé

40 / isolation
• Amiante non décelé

41 / joints
• Amiante non décelé

analysis

N° commande:

FKV-556

Date & lieu d'analyse:

27.11.2024

Biel-Bienne

42 / colle de granite
• Amiante non décelé

43 / plaque isolante
• Amiante non décelé

44 / crépi extérieur
• Amiante non décelé

45 / crépi extérieur
• Amiante non décelé

46 / colle de carrelage
• Amiante non décelé

47 / colle de plinthe
• Amiante non décelé

48 / isolation
• Amiante non décelé

49 / joints
• Amiante non décelé

50 / carton bitumineux
• Amiante non décelé

51 / colle de carrelage
• Amiante non décelé

52 / carton bitumineux
• Amiante non décelé

53 / revêtement de sol
• Amiante non décelé

Remarques générales:

La limite de détection est dépendante du type de matériau analysé. Des tests sur des matériaux de référence certifiés ont démontré une limite de détection inférieure à 0,01% (massique). Quelle que soit leur teneur en amiante, les matériaux contenant de l'amiante doivent être manipulés et éliminés correctement. Il n'existe pas en Suisse de limite légale de teneur en dessous de laquelle un matériau est considéré comme exempt d'amiante même si des quantités infimes sont mises en évidence. Les résultats concernent uniquement les échantillons reçus et leur interprétation et utilisation est hors de la portée de l'accréditation du laboratoire. Les montages analysés sont archivés par le laboratoire pour une durée de 2 mois. Ce rapport ne peut être reproduit partiellement sans l'accord de Analysis Lab SA.

Lieu & date:

Biel-Bienne, le 27.11.2024

Analyste & titre:

Joël Gueniat | Responsable qualité

Signature:




Analysis Lab SA | Eckweg 8a | 2504 Biel/Bienne (CH)
+ 41 (0) 32 545 51 67 | info@analysislab.ch | www.analysis-lab.ch

3 / 3